

苏州市吴中区固体废物处理有限公司

整改方案

江苏省环境保护厅：
苏州市环境保护局：
吴中区环境保护局：

2016年10月26日江苏省环境保护厅组织来我公司检查企业经营危废规范化管理，针对检查后提出的问题，我公司立即安排整改，现整改方案如下表所示：

序号	检查问题	问题分析原因	整改	进度安排	责任部门	责任人
1	贮存液态废物的场所未设置足够的泄漏液体收集装置	原仓储规划不完善。	1. 减少液态危废收集量,避免存量高。 2. 2016年12月30日已取得施工许可证,技改新建仓库依环评规范设立应急收集池。	至10月26日检查过后起减量收集。 预计2017年9月新仓库建成。	业务部	毕鹏
2	急冷塔进口实时温度未450°，低于500°，该指标无日常记录台账，无法确定是否长期不达标。	因二燃室防爆口密封圈因年久腐蚀造成空气进入二燃室,因此降低二燃室出口温度,也使急冷塔进口温度不能达到500°C。	维修二燃室防爆口密封圈,阻止空气进入二燃室,避免冷空气降低温度。	2016年10月30日已完成	生产部	朱才林
3	烟气中的氧含量(干气)长期(9月不达标时间30%以上)高于10%以上,不能稳定在6%-10%之间。	1.二燃室进风量过大,造成富氧燃烧,致使氧含量超出10%。 2.因二燃室防爆口密封圈因年久腐蚀造成空气进入二燃室,使氧含量上升。	1. 维修二燃室防爆口密封圈,阻止空气进入二燃室,降低氧含量。 2. 降低二燃室鼓风机风量,以降低含氧量。	1. 2016年10月30日已完成。 2. 2016年10月27日起减少二燃室鼓风量。	生产部	朱才林

苏州市吴中区固体废物处理有限公司

2017年03月13日